



# PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE DES ANGLES RENTRANTS DU CLEAN CORNER SYSTEM

## CREATING AN INTERNAL CORNER WITH THE CLEAN CORNER SYSTEM

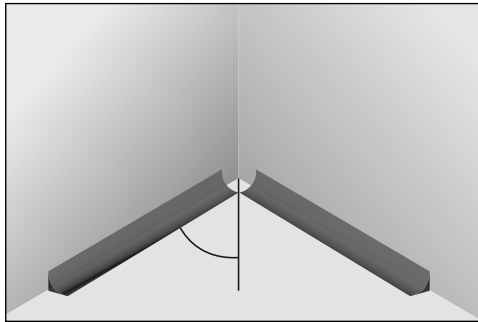

1

- Tracer un trait au milieu de l'angle au sol.
- Positionner les formes d'appuis dans l'angle.
- Draw a line on the subfloor, bisecting the angle of the internal corner.
- Position the cove former as shown. Do not mitre cut the cove former.

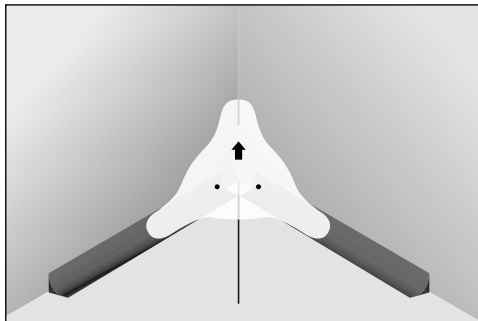


2

- Encoller et positionner l'angle rentrant (Profil IN - 058S), les 2 traits alignés dans l'angle du mur et au sol sur le trait.
- Glue and position the inside corner molding as shown (IN Profile - 058S), with the arrow pointing up and the two guide centrelines are aligned in the corner of the wall and to the line on the subfloor.




3

- Gabarit de découpe angle rentrant (058T).
- R 30 / 38 pour forme d'appui de 30 ou 38.
- R 20 pour forme d'appui de 20.
- Template for the inside corner (058 T).
- R 30/38 for coving of 30 or 38mm radius.
- R 20 for coving of 20mm radius.

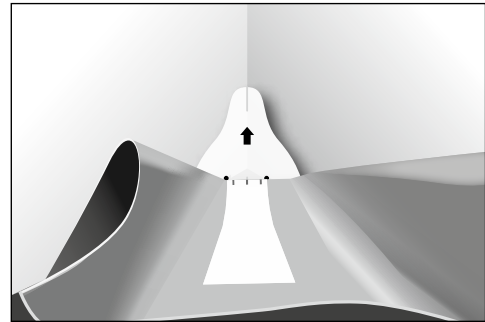


4

- Pour la R 30/38, plier le revêtement pour l'aligner sur les repères (2 points) de l'angle rentrant.
- Positionner le gabarit entre les 2 points et tracer autour du gabarit avant de découper le matériau.
- Pour la R 20, plier le revêtement pour l'aligner sur les repères.
- Décaler le gabarit à droite, positionner l'encoche R 20 sur le repère
- Tracer le long du gabarit.
- Faire la même chose à gauche.
- Découper le matériau.
- For R 30/38, fold the floorcovering flat and align with the pin indent (2 points) on the Clean Corner internal molding.
- Position the template between the two points and trace around the template before cutting the material.
- For R20, fold the product to align with the pin indent.
- Move the template to the right to position the notch R 20 ON THE PIN INDENTS.
- Trace along the template.
- Repeat the process for the left hand side.
- Cut the material.

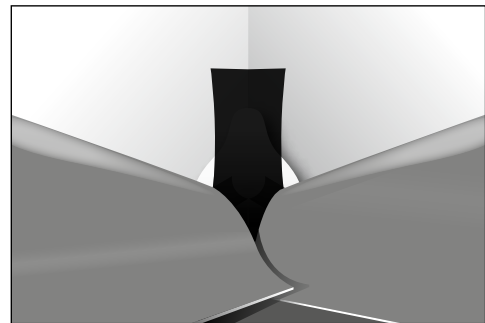

5

- Encoller en colle acrylique et positionner la partie découpée dans l'angle.
- Bien maroufler la pièce.
- Ne pas utiliser de colle solvantée (type polychloroprène)
- Apply a proprietary adhesive and position the cut-out portion into the corner and smooth out into place.
- Do not use solvent based adhesives.

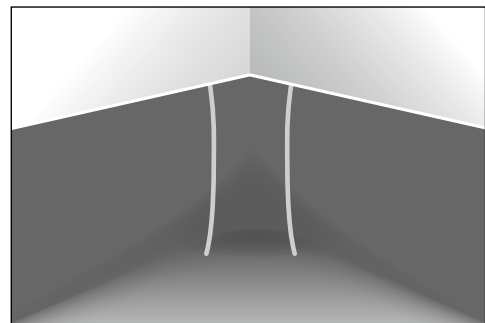

6

- Rabattre le matériau.
- Découper la partie droite et gauche du revêtement en laissant un espace de 1 mm.
- Chanfreiner, souder au cordon CR40 avec la buse « Rapid Ultra ».
- Araser après refroidissement du cordon.
- Fold the material.
- Cut the right and left part of the floorcovering to the installed corner portion, leaving a space of 1 mm.
- Groove and then weld using "Ultra Rapid" nozzle with CR40 welding cord.
- Trim after the cord has completely cooled.