



[505] CLEAN CORNER SYSTEM INWENDIGE HOEK

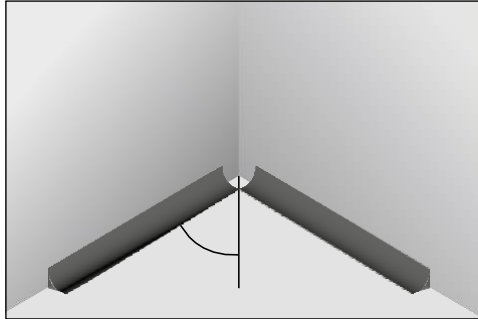


1

- Trek in het midden van de hoek (45°) een lijn op de vloer.
- Plaats de hol profiel in de hoek.

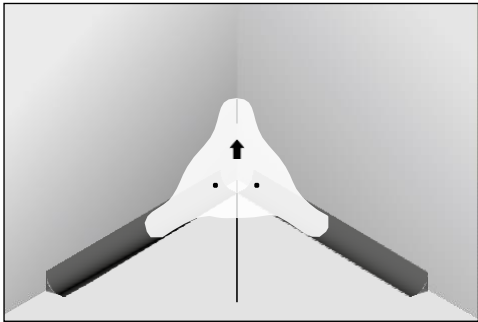


2

- Breng lijm aan en plaats de inspringende hoek (Profiel IN – 058S) zo dat de lijn gelijk loopt met de lijn op de vloer.

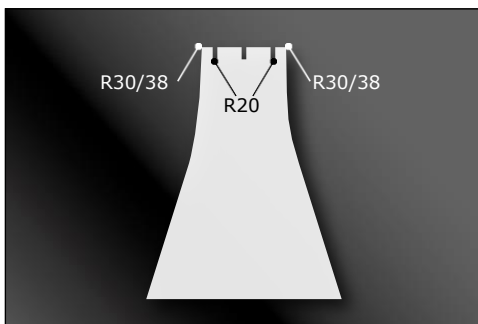


3

- Snijmal voor inspringende hoek (058T: de kit uitspringende hoek/inspringende hoek).
- R 30 / 38 voor de steunvorm van 30 of 38.
- R 20 voor de steunvorm van 20.

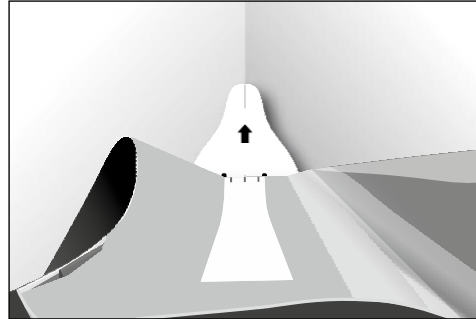


4

- Voor R 30/38 vouwt u de vloerbedekking om ze uit te lijnen op de merktekens (2 punten) van de inspringende hoek.
- Plaats de mal tussen de 2 punten en teken af rondom de mal alvorens het materiaal te snijden.
- Voor R 20 vouwt u de vloerbedekking om ze uit te lijnen op de merktekens. Verschuif de mal naar rechts, plaats de inkeping R 20 op het merkteken
- Teken af langs de mal.
- Ga aan de linkerkant op dezelfde manier te werk.
- Snijd het materiaal.

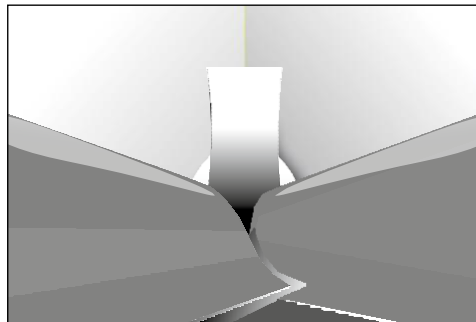

5

- Lijm met acryllijm en plaats het uitgesneden deel in de hoek.
- Druk het stuk goed aan.
- Gebruik geen lijm op basis van oplosmiddelen.

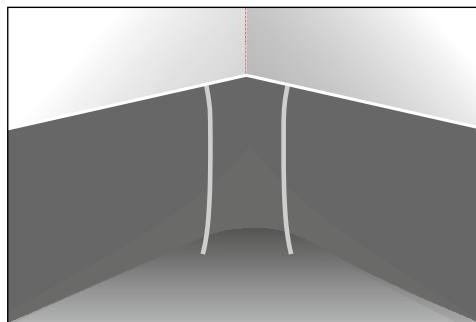

6

- Vouw het materiaal om.
- Snijd het rechter- en linkerdeel van de vloerbedekking en laat 1 mm ruimte.
- Schuin af, las met lasdraad CR40 met behulp van het lasmondstuk 'Rapid Ultra'.
- Maak vlak nadat de lasdraad is afgekoeld.