 


## LEPENÁ ANTISTATICKÁ PODLAHA V ROLÍCH MIPOLAM EL7 / ROBUST EL7



**Okolní teplota**  
18 °C  
(min. 3 dny  
před pokládkou)



**Teplota podkladu**  
15 °C–18 °C  
(min. 3 dny  
před pokládkou)

Před pokládkou je nutné podlahu prohlédnout a zjistit, zda nejsou žádné známky poškození. Pokud má podlaha viditelné závady, informujte dodavatele vyčkejte jeho pokynů, než podlahu položíte.

### ANTISTATICKÁ PODLAHA

Pokládka pomocí vodivé penetrační, vodivého lepidla + měděného proužku: kód 0586 (délka: 200 m)  
Role musí na místě před pokládkou stát, nikoli ležet. V případě deformace okrajů je nutné jejich oříznutí.

### TABULKA DOPORUČENÝCH LEPIDEL A PENETRACÍ

#### Specifikace pro antistatické podlahy:

- Elektrický odpor podlahy je od  $10^6$  do  $10^8$  ohmů pro antistatickou podlahu podle normy ČSN EN 13 415 - ČSN EN 1081 (trojnožková metoda) nebo normy ČSN EN 61-340-4-1 (elektrodová metoda) nebo ASTM F 150 ČSN PA 99 (měrný povrchový odpor ESD S.1 a objemová rezistivita ESD S 7) nebo IEC 1340-4-1 (CNET elektroda).

#### Specifikace pro antistatické podlahy po pokládce (přilepený produkt)

- Předpisy vyžadují hodnotu elektrického odporu k zemi od  $10^7$  do  $10^9$  ohmů, po zohlednění ztrát v důsledku pokládky.

VÝROBCE	VODIVÁ PENETRACE	VODIVÉ LEPIDLO	ŠPACHTLE
SCHONOX	Poradte se s výrobcem	Combileit	S ostrými zuby
UZIN	Poradte se s výrobcem	Poradte se s výrobcem	
EUROCOL	041 PRIMER NEODIS EL	523 EL HELMIDAL PLUS EL	
CEGECOL	Poradte se s výrobcem	Poradte se s výrobcem	
MAPEI	Vodivý PRIMER G	Vodivý ADESILEX V 4	

Údaje uvedené v této tabulce jsou platné od 1.4.2014. Vyhrazujeme si právo udělat změny na základě informací, které poskytl výrobci.

- UPOZORNĚNÍ:**
- Pečlivě dodržujte pokyny výrobce lepidla a dobu odvětrání.
  - Nedostatečná doba odvětrání lepidla vede k vytváření bublin na povrchu.
  - Překročená doba odvětrání lepidla vede ke: špatnému přenosu lepidla na materiál  
:špatné přilnavosti materiálu  
:vytváření bublin na povrchu při vyvinutí tlaku
  - Při další aplikaci lepidla, nepřekrývejte dvě vrstvy lepidla přes sebe.

## 1. OŠETŘENÍ SPÁR

Tento materiál se může svařovat jen „za tepla“ (minimálně 24 hodin po lepení)

KLASIFIKACE	PRODUKT
Odolnost vůči bodové zátěži	Dle místní normy
Dokončení	Spáry svářené „za tepla“ + utěsněné na okrajích (nechejte mezeru 3 mm pro aplikaci tmele)
	Spáry svářené „za tepla“ + lištování podle požadavku zhotovitele.

\* Lišty se instalují po pokládce podlahy

# LEPENÁ ANTISTATICKÁ PODLAHA V ROLÍCH ACCORD EL7 / ROBUST EL7

## 2. POKLÁDKA

### Příprava

Poněvadž tato podlaha má specifické elektrické vlastnosti, měla by se pokládat použitím následující metody.

#### 2.1 – APLIKACE PENETRACE

• Před každou aplikací důkladně zamíchejte. Použijte pěnový váleček k aplikaci tenké, rovnoměrné vrstvy vodivé penetrace s pokrytím zhruba 100 až 150 g/m<sup>2</sup>.


• Nechte uschnout podle pokynů výrobce.

#### 2.2 – UZEMNĚNÍ PROUŽKU

#### 2.2 – MĚDĚNÁ UZEMŇOVACÍ PÁSKA

• Rozvržení pokládky měděné pásky připravte po konzultaci s energetickou společností.

- Místnost ≤ 40 m<sup>2</sup>:  
měděná páska po obvodu místnosti, umístěná 15 cm od stěn a diagonálně. Páska je uzemněná na obou koncích.

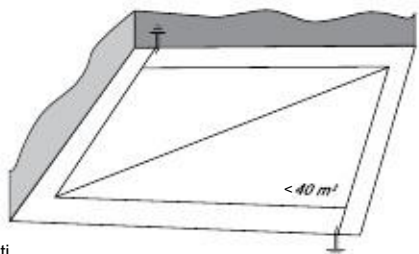


- V případě větší místnosti

> 40 m<sup>2</sup>: měděná páska kolem kraje a po delší diagonále místnosti je nutná. Tento proužek musí být uzemněn každých 40 m<sup>2</sup> podlahy (viz obrázek).

• Aplikujte vodivé lepidlo na podklad na šířku měděné pásky (stejně lepidlo, které používáte pro lepení podlahy). Přilepte měděnou pásku na aplikované lepidlo.

• Po uhlazení měděné pásky odstraňte přebytečné lepidlo na každé straně pásky.

• Měděná páska se může později prokreslit na povrch.

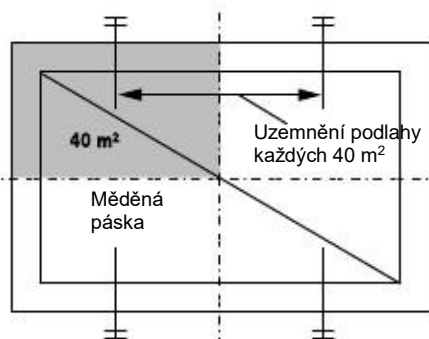

#### 2.3 – POKLÁDKA PODLAHY

Rozviňte podlahovou krytinu 24 hodin předem v místnosti, kde se bude pokládat.

Místnost rozvrhněte tak, aby spáry mezi rolemi byly umístěny, pokud je to možné a při zvažování použité šířky, co nejdále od míst s očekávaným velkým provozem.

Role musí být orientovány směrem ke zdi s hlavním oknem nebo podélně.

### DŮLEŽITÉ:


- Směr pokládky: doporučujeme ve stejném směru.
- Svařování „za tepla“: nechejte mezeru 1 mm mezi rolemi.

#### 2.4 – LEPENÍ ROLÍ

- Aplikujte lepidlo 24 hodin po rozmístění rolí.
- Podlahová krytina se pokládá pomocí vodivého lepidla.
- Přehněte role na polovinu a pak aplikujte lepidlo na podklad rovnoměrně pomocí špachtle (dle doporučení výrobce lepidla).
- Lepidlo se může aplikovat i na měděnou pásku.
- Spotřeba: v závislosti na typu a složení lepidla (asi 250 až 300 g/m<sup>2</sup>). Špachtle se musí pravidelně měnit, aby se dodrželo rovnoměrné pokrytí podkladu lepidlem.

- Dbejte, abyste během aplikace lepidla proužek nepořezali/nepoškodili.
- Pokládejte materiál podél předem vyznačené křídové linky.

Aplikace lepidla

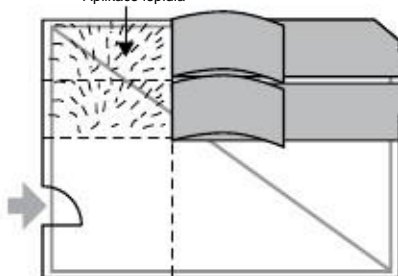

Přehněte role na polovinu a aplikujte lepidlo na podklad

- Na druhé polovině podlahoviny proveďte stejné kroky.
- Při další aplikaci lepidla nepřekrývejte dvě tenké vrstvy lepidla přes sebe.
- Během práce odstraňujte veškeré zbytky čerstvého lepidla.

#### 2.5 - UHLAZENÍ


Uhlazení musí proběhnout ve dvou krocích:

- Manuálně při použití korkového hladítka.
- Pečlivě uhlazení přes celý povrch pomocí uhlazovacího válce (těžkého) k uhlazení čar od lepidla a k zajištění toho, aby lepidlo řádně pokrylo spodní část podlahoviny. To se provádí přímo při pokládce, a znovu po dokončení práce.


#### 1. fáze: ruční uhlazení



#### 2. fáze: uhlazení válcem

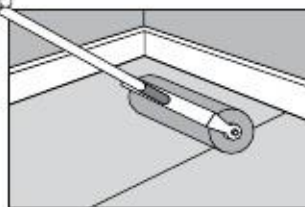

#### 2.6 - TMELENÍ

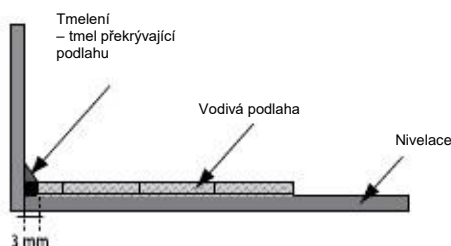

#### 2.7 – OŠETŘENÍ SPÁR

Viz. Svařování „za tepla“

#### 2.8 – DOBA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pokud se po podlaze chodí normálně, může se používat 48 hodin po dokončení práce.
- S instalací nábytku a přenášením nákladů na kolečkách počkejte 72 hodin po dokončení práce.
- Nepoužívejte gumové podložky na nábytek.
- Podlahové vytápění by se mělo zapnout nejdříve 7 dní po pokládce podlahy.