



Température ambiante
Mini : 10° C



Température du support
Mini : 10° C

Antes de proceder a la puesta en marcha de la revisión, es conveniente examinar y, en su caso, resolver cualquier problema de orden visual. En caso de defectos de aspecto, rogamos informe a GERFLOR y no inicie la ejecución sin su consentimiento.

1. ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS ARTICULACIONES

(Basado en la norma NF DTU 53.12 y completado con las recomendaciones de GERFLOR).

Para las zonas clasificadas como U3 o U4, GERFLOR recomienda el agua caliente. Para las zonas clasificadas como U2S, GERFLOR recomienda el agua fría.

	SOPORTE DE BASE PARA APOYOS HIDRÁULICOS					SOPORTE DE MADERA			
	P2/P3	P2		P3		P2		P3	
Tipo de revestimiento	E1	E2	E3	E2	E3	E1	E2	E1	E2
A	sc	sc	sc+	sc	sc+	sc	sc+	sc	sc+
B	jv, sf, sc	sf, sc	sc+	sf, sc	sc+	sf,sc	sc+	sf, sc	sc+
C	jv, sf	sf, sc	sc+	/	/	sf	sc+	/	/

A : Revestimientos de sol homogéneos a base de policloruro de vinilo PVC (ISO 10581) (ex. : NF EN 649)
Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle PVC (ISO 10582) (ex. : NF EN 649)

B : Revestimientos de sol a base de policloruro de vinilo sobre espuma (NF EN 651)

C : Revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé (ISO 26986) (ex. : NF 653)

jv : vif conjunto

sf : Joint soudé à froid

sc : Joint soudé à chaud par cordon d'apport sc+ :

Joint soudé à chaud par cordon d'apport

+ traitement des rives et pénétrations

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA INFILTRACIÓN DE AGUA EN LA CARA INFERIOR DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELO DE PVC


- Coloque los materiales sobre una superficie seca,
- Medir el contenido de humedad antes de colocar elNota: a partir del 1 de enero de 2021, el contenido de humedad ha pasado del 4,5% al 4% tras la publicación de DTU53.12.
- Aplique unabarreradeestanqueidad(resinaepoxi) siesnecesario,
- Moldear la superficie de laola después delencoladoen2veces (manualmente o con un rodillo remendador),

- En caso de pose sans remontée en plinthe, suivre les recommandations du paragraphe 5.
- Calfater (mastiquer) au droit des huisseries de portes,
- Chanfreiner, souder et raser les lés de PVC avec un cordon de soudure prévu à cet effet, 12 heures (ou leendemain) après encollage (véase el documento [501]TRATAMIENTO DE LA PUDUROSIS),
- En caso de pose de SYSTÈME TARADOUCHE, poner el perfil de umbral de ducha (Ref. 0469 deGERFLOR) soldado entre el cuarto de baño y el dormitorio.

2. COLOCACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Para más información, consulte el documento [201].

- En la medida de lo posible, y teniendo en cuenta el tamaño utilizado, las uniones entre cables deben colocarse fuera de las zonas de tráfico intenso.
- Las patas deben orientarse en las piezas hacia el muro de la puerta principal o en sentido longitudinal.
- En los vestíbulos, las llaves se colocarán en el sentido de la circulación principal, salvo prescripciones particulares de los Documentos Particulares del Mercado.
- En función de la decoración, puede ser necesario recortar las tiras (1,5 cm). En este caso haga un doble corte.
- Trace un eje longitudinal de referencia que sirva de referencia para colocar los rodillos.
- Desenrolle los rollos y colóquelos en posición horizontal.
- Compruebe que el borde del rodillo está recto; alinee, por ejemplo, el borde del primer rodillo con el eje central de la pieza para tener una referencia.
- Deje 1 cm entre cada hoja para permitir que la materia se aclimate a la sala en su longitud y en su anchura. Si el lugar es insuficiente, es posible superponer dos rejillas.
- Deje reposar el material durante 24 horas. El material estará en condiciones óptimas para su uso y se reducirá en gran medida cualquier tensión o hinchazón que pueda haberse producido durante el desenrollado.se reducirá considerablemente.

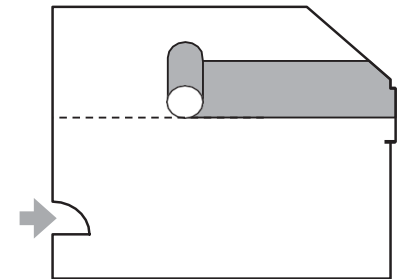

Appliquer le revêtement à partir du trait de cordeau


IMPORTANTE :

- Soldadura en caliente: colocar con una separación de 1 mm entre las tiras.
- Soldadura en frío: superponer las tiras para obtener un corte limpio.

IMPORTANTE: La información contenida en estos documentos es válida a partir del 01/06/2021 y puede ser modificada sin previo aviso. La evolución de la técnica es permanente, por lo que nuestros clientes, antes de cualquier puesta en práctica, deben comprobar a través de nuestros servicios que el presente documento es el que está en vigor.


3. COLLAGE Y APLICACIÓN

- El montaje se realiza 24 horas después de la colocación.
- La aplicación se realiza mediante un simple encolado con cartuchos de dispersión acuosa. El encolado se realiza habitualmente en la zona A2 (según especificación TKB). Los collares se mueven con regularidad, por lo que antes de nada es necesario asegurarse de que el collar empleado es compatible con el recubrimiento del revestimiento (espuma o PVC) y el soporte. Deben respetarse las recomendaciones del proveedor de la manguera utilizada.
- Para respetar esta prescripción, cambie de espátula tan a menudo como sea necesario.
- Repliegue las hojas por mitad sin presionar el pliegue para no estropear el producto.
- Encoller le support et appliquer le matériel en suivant le trait de cordeau.
- Procéder de même avec les secondes moitiés.

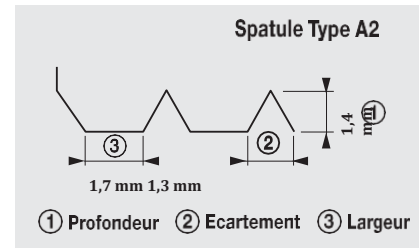

ATENCIÓN


- Siga escrupulosamente las prescripciones del proveedor de la manguera.
- Respetar el tiempo de quemado, que depende de la temperatura ambiente, la porosidad del soporte y el consumo de combustible.
- Temps de gommage insuffisant : formation de cloques.
- Temps de gommage dépassé : mauvais transfert de la colle sur le matériau.
- Ne pas faire chevaucher 2 films de colle à la reprise d'encollage. Supprimer les taches de colle fraîche au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

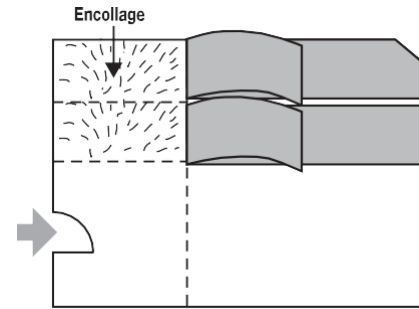


Replier les lés par moitié pour encoller le support

4. MAROUFLAGE

Es obligatorio y se realiza en dos plazos:

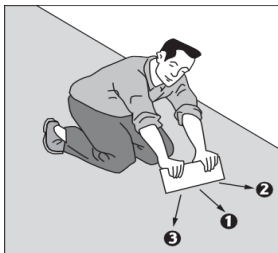

1ª etapa: apisonado manual 2ª etapa: apisonado con rodillo-Manual, utilizando un bloque de bateo.-Utilizando un rodillo de bateo pasado por toda la superficie al final de las operaciones.

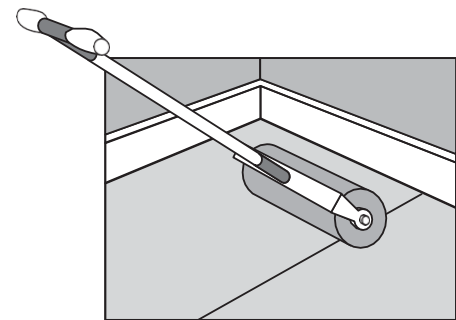

5. ARREGLO

5.1 Nivelación periférica delante de un rodapié, a lo largo de un rodapié o de otro revestimiento del suelo (baldosas, linóleo, parquet, etc.)

Recomendamos el método de calafateo*, que consiste en levantar el revestimiento dejando un espacio de 3 a 5 mm entre el borde del revestimiento y el muro. Rellenar este espacio con una masilla de poliuretano o MS Polymère.

* Método que asegura una mejor estanqueidad en ribera y evita las infiltraciones de agua de lavado, de inundación o procedentes de las piezas adyacentes (ej.: baño en barandilla).

6. SOLDADURA

Véase el documento [501] SOLDADURA DE JUNTAS.

7. PUESTA EN SERVICIO - CIRCULACIÓN

Para un tráfico peatonal normal, 48 horas después. - Gestión o colocación del vehículo 72 horas después de la parada. En el caso de un sol radiante, la retirada se efectuará 7 días después de la puesta en marcha del freno.

8. MOBILIER

- Asegúrese de que los revestimientos de las patas de las sillas, mesas, ruletas y demás estén adaptados al revestimiento de suelo blando (PVC, linóleo).
- Recomendamos embellecedores planos, sin motivos y con una superficie de contacto plana sobre el revestimiento (sin embellecedor cónico).
- Proscrire l'utilisation d'embouts caoutchouc.
- Asegúrese de que las cajas de enchufe están equipadas con enchufes compatibles según EN 12529.

5.2 - Nivelación periférica después o a lo largo de un rodapié existente

Recomendamos el método que consiste en arar el revestimiento dejando un espacio de 1 - 2 mm entre el borde del revestimiento y la placa.

Remplir cet espace avec un mastic polyuréthane ou MS Polymère.

Método que asegura una mejor estanqueidad en la ribera y evita las infiltraciones de agua de lavado, la inundación.

5.3. Remontée en plinthe

Voir [502] MISE EN ŒUVRE EN REMONTÉE EN PLINTHE.